

SZAKVÉLEMÉNY

Folyamatos motor-túlmelegedésből adódó hibajelenség lép fel.

A kiegyenlítő tartályból folyamatosan távozik a hűtőközeg (fagyálló folyadék).

Megállapításra került, hogy a vízkeverőt meghajtó ékszív rendkívül laza állapotú.

A motor megvizsgálását követően megállapítható, hogy:

- a hengerfej nagy hőhatásnak volt kitéve, ezáltal eldeformálódott.
- a megnövekedett kartergáznak az oka a dugattyú deformálódása és a dugattyú gyűrű letapadása.
- motorblokkon a 4. hengerpersely vezetőfülke felőli oldalán 55-60 mm széles vízszintes repedés látható.

A meghibásodás valószínűsíthető oka: a gép nem szakszerű üzemeltetéséből adódik, mivel a járművezető huzamosabb ideig nem ellenőrizte a szív feszességét.

Javaslat: teljes motorfelújítás.

Kenderes, 2022.07.11.

VÁNTUS GÉP-KER Kft.
5331 Kenderes, Vasút út 7/C
Cégjegyzékszám: 16-09-016998
Adószám: 25752962-2-16
Bankszámla: 69300121-1025664



.....
Vántus Gép-Ker Kft.